

Для: ☐ Менеджера по сбыту ☐ Бухгалтерии ☒ Менеджера по сервисному обслуживанию ☒ Техника ☒ Менеджера по запчастям

Уплотнительное кольцо крышки резервуара рулевого управления

Модели, к которым это относится

Модели	Мощность, л.с.	Диапазон серийных номеров
4,5 л	200/250 л. с.	2A578514–2A578549
6,2 л	300/350 л. с.	2A574542–2A578514
8,2 л	380/430 л. с.	2A575075–2A578346

Область применения

Во всем мире


Ситуация

Компания Mercury MerCruiser получила информацию о проблемах со снятием крышки резервуара. Если у владельца возникла такая проблема, следуйте приведенным ниже инструкциям.


Метод устранения

Закажите сменное уплотнительное кольцо и установите его на крышку резервуара усилителя рулевого управления.

Установка

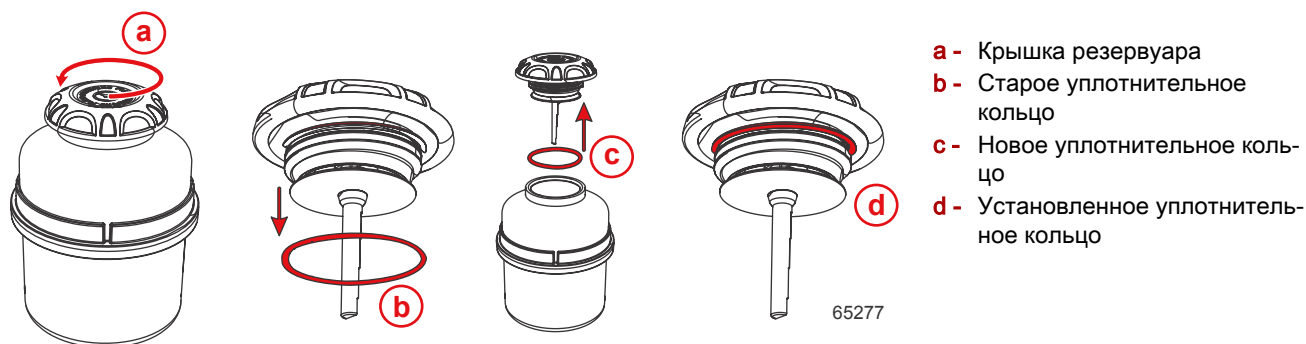

- Снимите крышку резервуара (вращая против часовой стрелки).
- Снимите и утилизируйте старое уплотнительное кольцо.
- Смажьте уплотнительное кольцо жидкостью для систем гидронаклона и усилителей рулевого управления и установите уплотнительное кольцо.

Труба, ссыл. номер	Описание	Где используется	Деталь №
 114	Жидкость для систем гидронаклона и усилителей рулевого управления	Смажьте уплотнительное кольцо	92-802880Q1

- Проследите за тем, чтобы уплотнительное кольцо село до верхней кромки крышки резервуара.

ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ. ОНА ЗАЩИЩЕНА АВТОРСКИМ ПРАВОМ И ЯВЛЯЕТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИИ MERCURY MARINE.

Настоящий документ предоставляется для единственного и исключительного использования первоначальным получателем, согласно назначения Mercury Marine и не может распространяться или копироваться, цифровым или иным способом, без предварительного письменного согласия Mercury Marine.

5. Затяните крышку на резервуаре.

Требуемые детали

Кол-во	Описание	Номер детали
1	Уплотнительное кольцо	8M0111621

Гарантийные обязательства

Компания Mercury Marine оплатит дилеру стоимость работ и деталей, если гарантийный срок двигателя не истек. Предоставьте гарантийное требование через обычную систему обработки гарантийных требований.

Работы: 0,2 часа

Код единой гарантийной ставки: SB02

Код неисправности детали: 899

Код неисправности: 78

Номер детали: 8M0111621

ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ. ОНА ЗАЩИЩЕНА АВТОРСКИМ ПРАВОМ И ЯВЛЯЕТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИИ MERCURY MARINE.

Настоящий документ предоставляется для единственного и исключительного использования первоначальным получателем, согласно назначения Mercury Marine и не может распространяться или копироваться, цифровым или иным способом, без предварительного письменного согласия Mercury Marine.